

Al het bovenstaande funktioneert echter goed en is nog duurzaam.
Wellenramen en opsluiting van welassen controleren en waar nodig herstellen.

7. Klavierkoppel en Ped. koppel maken. Konstrukties als een van Dam orgel uit dezelfde bouwstijl.

Aansluiting aan de aanwezige loze reg.knoppen.

B. Windladen

De laden van Hw. en Bw. ontleden en schoonmaken. Cancellenraam met sponsels opnieuw verlijmen. Eventueel hechthouten dekken aanbrengen d.m.v. vacuümverlijming.

De onderzijde van het cancellenraam in de windkast met papier beplakken.

De ventielen schoonmaken, vlakken en belijmen met 2 lagen schapeleer.

Koperwerk in de windkast op duurzaamheid nazien. De pukpeetkonstruktie blijft gehandhaafd. (dunne pulpeetdraden door ongevoerde gaatjes in een strook palmhout. Slepen en onderkant pijpstokken waar nodig vlakken.

Sleepafdichtingen maken van geweven viltringen. In 1956 gewijzigde pijpstokken en roosters in oorspronkelijke staat brengen.

1. Belering van de balg controleren, waar nodig de belering vernieuwen.

Scheuring in de dekken en bodem herstellen.

2. Windkanalen nazien op lekkage en herstellen.

3. Afsluitingen idem.

4. De inliggende tremulant in het Bw.kanaal (samen met de Bw.afsluiter in één kastje) is o.i. ongetwijfeld door van Dam gemaakt. Herstellen en aansluiten aan de nog aanwezige registerknop.

De windmachine in een nieuwe dempkist naast de orgelkas plaatsen, zodat lucht uit de verwarmde kerkruimte wordt aangezogen.

C. Pijpwerk

1. Herstellen van beschadigde bovenranden.

2. Controle van houten pijpen op scheuren en losgelaten verbindingen.

Voorslagen en stoppen goed sluitend maken.

3. De insnijdingen in de bovenranden der Trompetbekers van Hw. en Ped. zijn kennelijk in 1956 gemaakt. Dichtsolderen en herintoneren.

De Bazuin 16 heeft van G t/m d1 volle bekerlengte gehad. Wanneer deze tot 8 voetslengte zijn ingekort is ons niet duidelijk. Verlenging der bekeraars tot 16 vt, inkl. hangers en verkröppingen, in een stelpost opnemen.

Dispositieherstel

4. Terugplaatsen van Roerfluit 8 van Bw. naar Hw. en 5: van Holpijp 8 van Hw. naar Bw. Korrektie van de roostergaten met basaanleer. Te grote afwijkingen (klein octaaf) van een nieuw rooster, op het oude rooster, voorzien.

6. Rekonstruktie van Fluit Travers 8.

Ons is gebleken dat dit register op de plaats van de huidige Cymbel gestaan heeft. Pijpstok en rooster van dit register in oorspronkelijke staat brengen. Het pijpwerk 1 octaaf + $\frac{1}{2}$ toon terugschuiven, de steminrichtingen rekonstrueren in oorspr. staat. Het groot octaaf onbezet laten.

7. Rekonstruktie Prestant 8 Bw.

Frontpijpen F-H in linker zijtoren met kondukten en vervoerplank (naar oude aanzetten rekonstrueerbaar) weer aansluiten. Overige frontkondukten verleggen en herstellen naar 8 vt. Pijpwerk op de lade terugschuiven naar 8 vt.

8. Octaaf 2, nu op het Bw., terugplaatsen als Octaaf 2 op het Hw..

Rekonstruktie van de 8 in 1956 verdwenen registers:

9. Violon 16 disc.

Sesquialter en pijpstok uit 1956 verwijderen. Pijpstok en rooster rekonstrueren. Frontpijpen c1-b1 weer aansluiten. Voor c2-g3 20 pijpen uit Leiden plaatsen.

- vervolg van blad 2 -

- 10. Mixtuur 2-3-4 st.
De mixtuur van loch verwijderen, de mixtuur uit Leiden inpassen.
- 11. Nachthoorn 4
Een Fluit 4 uit Leiden inpassen op de correspr. plaats van Nachthoorn 4.
Roostergaten aanpassen.
- 12. Voix Celeste 8
De Scherp verwijderen en rooster en stof in oorspr. staat brengen. Quintadeen 8 of Gamba 8 uit Leiden plaatsen. (de laatste als Voix Cel. stemmen).
- 13. Flute Harmonique 4
De Quintadeen 4 verwijderen en rooster herstellen. In nader overleg 2.5.82
4, Salicet 4 of Quintfl.3 maken.
- 14. Speelfluit 4
Nasard 1 1/3 verwijderen en rooster herstellen.
Roerfl.8 uit Leiden als 4 vt plaatsen. 12 kleinste pijpen bijmaken.
- 15. Woudfluit 2
Nieuw maken in van Dam faktuur.
- 16. Klarinet 8
De huidige Dulciaan voorlopig handhaven.

Tijd van uitvoering der werkzaamheden:

demontage: op korte termijn.
 restauratie en oplevering: ± juli 1982-maart 1983
 Prijs: a+b+c1 t/m c8 f 92.800,-- excl.BTW
 aparte post c3 - 5.000,-- idem
 c9 t/m c16 - 26.000,-- idem


Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn overeenkomstig een standaardcontract, opgesteld door de VON.

Omdat de verschillende werkzaamheden tijdens de uitvoering elkaar overlappen, kunnen moeilijk offerteprijzen voor de verschillende onderdelen worden gegeven.

Mocht naderhand worden besloten dat enkele punten van het werk vervallen of aanvulling behoeven, dan kan hiervan uiteraard een prijskorrektie worden gegeven.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

hoogachtend,
 Mense Ruiter Orgelmakers BV
 J Holthuis

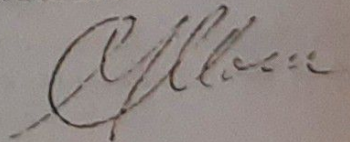

Handwritten notes:
 1. 123.800,--
 2. 27.000,--
 3. 123.800,--