

0346.0.0.34a.

27 februari 1962.

Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente,  
p/a de Seledede Heer F. Weeseling,  
Lhee,  
BINGELO.

Mijne Heren,

Na het onderzoek dat vanwege onze Commissie werd ingesteld, zijn wij thans in de gelegenheid u in te lichten aangaande de staat waarin Uw orgel zich momenteel bevindt.

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Bourdon	16' (bas)		
Bourdon	16' (disc.)		
Præstant	8'		
Holpijp	8'		
Salicionaal	8'		
Viola di Gamba	8'		
Octaaf	4'	Manuaalzwang C - f'''	
Hoerfluit	4'	Pedaal C - d'	
Quint	3'		
Octaaf	2'		
Trompet	8'		

Pedaal aangehangen.

Windlade De sleeplade bevindt zich in een zeer slechte staat. Er is ernstige door- en bijnpraak in alle liggingen. Hierdoor krijgt het pijpwerk niet onder alle atmosferische omstandigheden een constante hoeveelheid wind, waardoor ontstemmingen ontstaan.

Mechaniek Het mechanisme is slecht van constructie. In de draaipunten is veel speling, waardoor hinderlijk gerammel ontstaat. Het koperwerk is geoxydeerd, de speelaard is zwaar, taai en ongelijk.

Pijpwerk Het pijpwerk bevindt zich eveneens in een zeer slechte staat. Verschillende pijpen zijn beschadigd. Een vrij groot aantal pijpen is uit sink verwardigd. Het pijpwerk heeft kernetekens, expressions en te kleine voetopeningen, waardoor geen goede klank mogelijk is. De frontpijpen hebben oxydatievlekken.

Intonatie De klank van het orgel is geheel overeenkomstig de staat van het pijpwerk. Er zijn vele intonatiegebreken.

-Orgelkast-

Blad : 2  
 Aan : Hervormde Kerkvoogdij Dwingelo.  
 dd. : 27 februari 1962

Orgelkast

Ook de orgelkast is van een slechte constructie. Een dak ontbreekt. De meeste panelen zijn van triplex. Op verschillende plaatsen werd houtworm geconstateerd.

Windvoorziening

In de windvoorziening werden een aantal lekkages geconstateerd. Bij het onderzoek werkte het reguleerapparaat niet goed. De stabiliteit laat te wensen over.

Verzekering

Het verdient veel aanbeveling om het orgel tegen de vervangingswaarde te doen verzekeren. De verzekeringsom bedraagt in dit geval f. 35.000,-.

Conclusie

Zoals uit bovenstaande blijkt, bevindt Uw orgel zich in een zeer slechte staat. Daar het instrument zowel constructief als artistiek van zeer slechte kwaliteit is, moeten wij U derhalve een herstel met klem ontraden. De kosten zouden in dit geval hoog zijn, terwijl de werkelijke waarde van het orgel ook na herstel wel eens geringer kon zijn dan de aan het herstel bestede gelden. De enige oplossing voor Uw geval is dan ook de aanschaffing van een nieuw, zij het bescheiden, kwaliteitsinstrument.

Wij zouden U willen adviseren zo spoedig mogelijk tot fondswerving over te gaan, ten einde binnen afsienbare tijd tot de bouw van een nieuw instrument te kunnen overgaan. Daar de prijzen in de orgelbouw voortdurend de neiging hebben te stijgen, vindt het alle aanbeveling eventuele nieuwbouwplannen zo spoedig mogelijk te realiseren.

Indien bij U op een aantal punten nog vragen mochten bestaan, dan zijn wij gaarne bereid U hierover nader in te lichten.

Met belangstelling zien wij Uw berichten tegemoet en verblijven,

hoogachtend,  
 namens de Orgelcommissie  
 der Ned. Hervormde Kerk,

Eds/R

(S.C.de Waard, secretaris)