

De Kerkvoogdij Herv. Gemeente,  
de heer H.G. Holwerda,  
Boerdijk 23,  
9514AX Gasselternijveen.

3 oktober 1980.

Mijne heren,

Op verzoek van de Orgelkommissie der Ned. Herv. kerk ontvangt U  
hierbij een offerte voor de restauratie van het orgel in Uw kerk.

Er zijn kopieën met gelijke post verzonden naar het sekretariaat der  
Orgelk. van de Ned. Herv. kerk en naar de heer A van Beek, adviseur te  
Zwolle.

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

Bijlage: offerte

Mense Ruiters Orgelmakers BV  
J Holthuis

## Gasselternijveen Hervormde Kerk

Volgens onze voorlopige bevindingen is het orgelbinnenwerk gemaakt door Van Oeckelen omstreeks 1870.

Rond 1900 kan het werk in de huidige orgelkas geplaatst zijn, waarbij deze kas aan beide zijden werd verbreed. De kas kan ± 1850 gemaakt zijn.

Een herstelling is in 1952 uitgevoerd, waarbij Fluit 2 en Fluit 4 werden vervangen door Octaaf 2 en Mixtuur. Tevens zijn loden kondukten vervangen door plastic slangen. De windlade heeft momenteel iets door- en bijspraak. Ook zijn enkele cancellen lek.

Gelet op de zich met de kerkrestauratie ongetwijfeld wijzigende klimatologische omstandigheden, is een windladerestauratie, waarbij hechthouten dekken worden aangebracht, een noodzaak.

### De Restauratie van het orgel bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

A. Pijpwerk, lade en mechanieken uitnemen en naar de werkplaats in Zuidwolde brengen.

B. Oeningen in het dak van de orgelkas met grenen of vuren panelen aanvullen. De gehele kas vóór het begin der kerkrestauratie met landbouwplastic afdekken.

C. De windlade ontleden.

Op boven- en onderzijde van het cancellenraam 10mm hechthoutdekken aanbrengen. Sponsels handhaven. Onder en boven de slepen geweven viltringen aanbrengen. In de windkast nieuw leer tegen het cancellenraam lijmen. De pulpeten in de bestaande vorm vernieuwen. Roosters waar nodig herstellen en goed sluitend bevestigen. Alle kondukten op de lade en naar het front nieuw maken van lood.

D. Waar nodig nieuw draadwerk enz. in de mechanieken maken. Ontbrekende stukken ivoor en ebbenhout op de bakstukken bijmaken.

E. Nieuwe windmachine van passende capaciteit plaatsen. Regelaar, kanalen enz. winddicht maken. De beide schepbalgen in functie laten.

F. Het metalen pijpwerk waar nodig opronden, beschadigingen herstellen. Houten pijpen opnieuw verlijmen, de stoppen goed sluitend maken.

Frontpijpen schoonmaken. Wijziging van de huidige dispositie in overleg met de adviseur. Voor vervanging van de mixtuur door een Fluit 4 in Van Oeckelen faktuur wordt een stelpost opgenomen.

Na herplaatsing intonatatiegebreken herstellen. Stemming en toonhoogte zoals vooraf gemeten.

Oplevering van dit restauratiewerk kan in de eerste maanden van 1983 plaats vinden. De demontage op korte termijn, d.w.z. vóór het begin van de kerkrestauratie.

De kosten voor deze werkzaamheden bedragen f 42.000,— excl.BTW

Stelpost voor een nieuwe Fluit 4 i.p.v. Mixtuur: f 6.000,— excl.BTW

Mense Ruiter Orgelmakers BV  
Zuidwolde, 3 oktober 1980.