



Kerkorgelbouw

Pels & van Leeuwen b.v.

's-HERTOGENBOSCH - HOLLAND

Postbus 3253
5203 DG 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 -41 29 51*
Giro nr. 14 10 04

A.B.N. 's-Hertogenbosch
rek.nr. 52.40.11.907

K.v.K. 's-Hertogenbosch 42.740

Aan de Commissie van Beheer
der Gereformeerde Kerk Hoogeveen
p/a De heer J.H. de Vries
Tapuitlaan 127

7905 CV HOOGEVEEN.

's-HERTOGENBOSCH, 15 maart 1990.

Betreft : orgel Hoofdstraatkerk.

Geachte Commissie,

Op 14 maart jl. onderzochten wij in aanwezigheid van uw organist de heer Groenwold het orgel en naar aanleiding hiervan kunnen wij u als volgt berichten :

A. Bij gebruik van de Prestant 16' gelijktijdig met de Bazuin 16' van het pedaal, zakt de wind in en is het pedaal ontstemd en spreekt slecht aan.

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de volgende punten:

- huidige windmachine is te klein.
- kanalisatie naar pedaalbalgen is te klein.
- drosselkleppen in balgen van het pedaal zijn te klein.
- opening van de ventielkleppen is te gering.
- de westaflex slang naar de Bazuin 16' lekt.

Wij stellen voor de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- het plaatsen van een nieuwe windmachine.
- nieuwe kanalisatie maken.
- grotere drosselkleppen maken en aanbrengen.
- stuiten op de ventielen aanbrengen zodat deze een maximale winddoorvoer geven.
- Westaflex slang vervangen door loden kondukten van de windlade naar de stok van de Bazuin 16'.

De kosten hiervoor zijn

f 10.600.--

18½% B.T.W.

f 1.961.--

Totaal

f 12.561.--

=====



Kerkorgelbouw

Pels & van Leeuwen bv
's-Hertogenbosch · Holland

- 2 -

15 maart 1990.

B. Het register Bazuin 16' van het pedaal is ontstemd, traag en klinkt onstabiel. Om deze gebreken te verhelpen is een herintonatie noodzakelijk.

De kosten hiervoor zijn		f	5.850.--
	18½% B.T.W.	f	1.082.25
	Totaal	f	<u>6.932.25</u>

C. In uw brief van januari 1990 verzoekt u ons de kosten op te geven voor het restaureren en/of vernieuwen van 24 houten pijpen. Het betreft 12 pijpen voor de Roerfluit 8' van het Hoofdwerk en 12 pijpen voor de Holpijp 8' van het Nevenwerk.

Indien de pijpen worden gerestaureerd bedragen de kosten		f	3.250.--
	18½% B.T.W.	f	601.25
	Totaal	f	<u>3.851.25</u>

Indien er nieuw pijpwerk wordt gebruikt bedragen de kosten		f	4.250.--
	18½% B.T.W.	f	786.25
	Totaal	f	<u>5.036.25</u>

D. Op verzoek van de heer Groenwold geven wij u de kosten op voor het restaureren van de windladen van Hoofdwerk en Bovenwerk. Deze zijn lek en daardoor ontstaat windverlies.

De volgende werkzaamheden zijn hiervoor noodzakelijk :

- uit het orgel nemen van de windladen en deze naar onze werkplaats transporteren.
- de windladen worden volledig gerestaureerd zodat deze weer goed dicht zijn en bestand zijn tegen invloed van moderne verwarming.
- de ventielen worden gevlakt en opnieuw van leder en vilt voorzien.
- de pulpeten worden hersteld.
- hierna worden de windladen in het orgel teruggeplaats en wordt het pijpwerk geplaatst.

- 3 -



Kerkorgelbouw

Pels & van Leeuwen b.v.
's-Hertogenbosch - Holland

- 3 -

15 maart 1990.

Tenslotte wordt het pijpwerk geëgaliseerd en wordt het gehele orgel
generaal gestemd.

De kosten hiervoor zijn		f 85.900.--
	18½% B.T.W.	f 15.881.--
	Totaal	f 101.781.50 *****

Levertijd :

In overleg.

Garantie :

10 jaar op de door ons uitgevoerde werken, mits het orgel tenminste
éénmaal per jaar door ons wordt gestemd en onderhouden.

Betalingsvoorstel :

40% van de aanneemsom bij aanvang.
60% van de aanneemsom bij oplevering.

In het vertrouwen u met deze offerte van dienst te zijn,
verbleven wij,

hoogachtend,
Kerkorgelbouw
PELS & VAN LEEUWEN B.V.

J. Banbacht.