

Wel.ed.Heer Kl.Bolt,  
Lambrecht van Dalelaan 29,  
Overveen.

5/2/1970

Betreft restauratie van het orgel in de Ned.Herv.Kerk te  
Nieuw Buinen.

Zeer Geachte Heer,

Hierbij ontvangt U de uitgebreider omschreven offerte van 7/9/1968, met de prijzen gecorrigeerd tot op heden, 5/2/1970, door aftrek van 3,6% oude omzetbelasting en daarna bijtellen van 10,17% loonkostenstijging.

1. Orgelkast, liggers en lessenaar.

- a. algehele schoonmaak van het orgel.
- b. het bestrijden van de aanwezige houtworm door een drievoudige behandeling met xylamon van alle delen die van naaldhout gemaakt zijn.
- c. het stofdicht maken van de schuine daknaden tussen sijtorens en velden.
- d. het herstellen van de gebarsten lessenaar achterkant, waarna deze sodanig wordt bevestigd dat die niet weer kan barsten, maar zich vrij kan bewegen.
- e. van magazijnbalg, schokbalg en kanalen worden windlekken gedicht.

Kosten

f 3136,--

2. Orgelfront. (houtwerk)

- a. Het orgel is reeds lange tijd aan het versakken, waardoor de pijpen met hun haken op de hangers zijn komen te hangen. Of de oorzaak van dit versakken nu in de galerij frontbalk of in verkeerde constructie van de orgelkast ligt, is eerst na demontage van het binnenwerk vast te stellen.
- b. Aan de pompkant zijn de panelen van de beide luiken so sterk gekrompen, dat se uit de sponningen gesprongen zijn.

Voor het verbeteren van dese beide punten is een stelpost te reserveren van

f 1250,--

3. De windvoorziening.

Naast het reeds onder 1 e genoemde wordt de ondeugdelijke windmachine door een nieuwe Ventus met voldoende windreserve vervangen.

Kosten

f 826,--

4. Speeltafel en tractuur.

- a. de speeltafel wordt geheel uit elkaar genomen en grondig gereinigd. Van de beneden toetsen wordt het beleg afgehaald, de toetsen opnieuw gericht en met nieuw ivoor belegd.
- b. de toetsen worden opnieuw ingevoerd en de aanslag kussens vernieuwd.
- c. het pedaal wordt op zijn draaipunten verbeterd en opnieuw ingevoerd.
- d. alle draadwerk van het pedaal welbord wordt door nieuw vervangen.
- e. alle draden aan de abstracten en de draden van wellen naar de pulpeet draden worden door nieuwe vervangen, de laatste met nieuwe stelmoeren.

Kosten

f 2338,--

5. De windlade.

Deze wordt grotendeels gedemonteerd en na gevlakt te zijn worden de sponsels door hechthout platen vervangen.

De pijpstukken en slepen worden opnieuw gericht. Tussen de pijpstukken en de slepen worden verende schijven, systeem Nolte, ingebouwd.

De speelventielen worden ontleerd, gevlakt en opnieuw bevilt en beleerd.

De oude pulpeten worden vervangen door nieuwe van moderne constructie.

Kosten

f 6858,--

6. Labiaal pijpwerk.

- a. dit wordt geheel in en uitwendig schoongemaakt en aan de buitenkant nat afgenomen.
- b. losse stemrollen worden verbeterd, evenals de beschadigde bovineinden van de pijpen.
- c. gedeukte pijpen worden opnieuw gerond en de ingesakte pijpvoeten versterkt of vernieuwd.
- d. na montage van de pijpen worden dese op de nu aanwezige toonhoogte ingestemd, waarbij afwijkingen in de intonatie gecorrigeerd worden.

Kosten

f 2711,--

7. Trompet.

Deze stem is wel het slechtste van het orgel.

- a. opnieuw opronden van vervormde bekers.
- b. herstellen van de kapotte bekers.
- c. na het opnieuw opronden van de corpsen om de ondereinden van de bekers van de grootste pijpen koperen schachten maken.
- d. de gaten van de stemkrukken opnieuw boren en daar nieuwe geleiders in solderen.
- e. nieuwe stemkrukken maken en in de koppen monteren.
- f. lepels en tongen opslippen, hard geworden of teveel geplet leer op de lepels vernieuwen.
- g. de gehele stem intoneren en op toon brengen.

Kosten

f 1648.--

Totaal bedrag zonder de stelpost van  
punt 2,

f 17517.--

B.T.W. 12%

f 2102.--

f 19619.--

Tijd van uitvoering der werkzaamheden in 1971, volgens  
onze normale leveringsvoorwaarden.

Hoogachtend,  
Mense Ruiter.