

# MENSE RUITER B.V.

KERKORGELBOUW

TELEFOON: 050-771017

b.g.g. " : 050-775258

POSTREKENING: 810334

BANK: N.V. NED. MIDDENSTANDBANK

INGEKOMEN 7 NOV. 1973

Weled. Heer Kl. Bolt,  
Lambrecht van Dalelaan 29,  
Overveen.

GRONINGEN, 30/10/1973

OOSTERHAMRIKLAAN 12

Betreft offerte 5/2/1970 + loonkostenstijgingen t/m 30/10/1973  
voor restauratie van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te  
Nieuw Buinen.

Zeer Geachte Heer,

Op Uw verzoek heb ik de offerte bedragen, genoemd in de offerte  
d.d. 5/2/1970 nader berekend en met de sindsdien opgetreden  
loonkostenstijgingen tot op heden verhoogd.

Volgens de tabellen van de Federatie van Orgelbouwers in  
Nederland zijn deze stijgingen 65,08%, afgerond op 65%.  
Deze 65% gaat over 80% van de in de offerte d.d. 5/2/1970  
gecemeerde bedragen.

Daar het bijna vier jaar geleden is typ ik de gegevens van  
genoemde offerte even over en vermeld dan de nu geldende prijzen.

1. Orgelkast, lijkers en lessenaar.

- a. algehele schoonmaak van het orgel.
- b. het bestrijden van de aanwezige houtworm door een  
drievoudige behandeling met xylamon van alle delen  
die van naaldhout gemaakt zijn.
- c. het stofdicht maken van de schuine daknaden tussen  
zijtorens en velden.
- d. het herstellen van de gebarsten lessenaar achterkant,  
waarna deze zodanig wordt bevestigd dat die niet weer  
kan barsten, maar zich vrij kan bewegen.
- e. van magazijnbalg, schokbalg en kanalen worden  
windlekken gedicht.

Kosten f 3136,-- + f 1630,-- verhoging

f 4766,--

*was aanstonds!  
loopt de zaak?  
Stencius van Rijk?  
Kant nieuw  
P. P. van*

2. Orgelfront. (houtwerk).

- a. het orgel is reeds lange tijd aan het verzakken, waardoor de pijpen met hun haken op de hangers zijn komen te hangen. Of de oorzaak van dit verzakken nu in de galerij frontbalk of in verkeerde constructie van de orgelkast ligt, is eerst na demontage van het binnenwerk vast te stellen.
- b. aan de pompkant zijn de panelen van de beide luiken zo sterk gekrompen, dat ze uit de sponningen gesprongen zijn.

Voor het verbeteren van deze beide punten is een

stelpost te reserveren van f 1250,-- + f 650,-- verhoging f 1900,--

3. De windvoorziening, is uitgevoerd.

4. Speeltafel en tractuur.

- a. de speeltafel wordt geheel uit elkaar genomen en grondig gereinigd. Van de beneden toetsen wordt het beleg afgehaald, de toetsen opnieuw gericht en met nieuw ivoor belegd.
- b. de toetsen worden opnieuw ingevoerd en de aanslagkussen vernieuwd.
- c. het pedaal wordt op zijn draaipunten verbeterd en opnieuw ingevoerd.
- d. alle draadwerk van het pedaal welbord wordt door nieuw vervangen.
- e. alle draden aan de abstracten en de draden van wellen naar de pulpeetdraden worden door nieuwe vervangen, de laatste met stelmoeren.

Kosten f 2338,-- + f ~~1215~~<sub>1215</sub>,-- verhoging

f 3553,--

5. De windlade.

Deze wordt grotendeels gedemonteerd en na gevlakt te zijn worden de sponsels door hechthout platen vervangen.

De pijpstukken en slepen worden opnieuw gericht.

Tussen de pijpstukken en de slepen worden verende schijven, systeem Nolte, ingebouwd.

De speelventielen worden ontleerd, gevlakt en opnieuw bevilt en beleerd.

De oude pulpeten worden vervangen door nieuwe van moderne constructie.

Kosten f 6858,-- + f 3567,-- verhoging

f 10425,--

6. Labiaal pijpwerk.

- a. dit wordt geheel in en uitwendig schoongemaakt en aan de buitenkant nat afgenomen.
  - b. losse stemrollen worden verbeterd, evenals de beschadigde boven-einden van de pijpen.
  - c. gedeukte pijpen worden opnieuw gerond en de ingezakte pijpvoeten versterkt of vernieuwd.
  - d. na montage van de pijpen worden deze op de nu aanwezige toonhoogte ingestemd, waarbij afwijkingen in de intonatie gecorrigeerd worden.
- Kosten f 2711,-- + f 1409,--

f 4120,--

7. Trompet.

Deze stem is wel het slechtste van het orgel.

- a. opnieuw opronden van vervormde bekera.
- b. herstellen van de kapotte bekera.
- c. na het opnieuw opronden van de corpea om de onder-einden van de bekera van de grootste pijpen koperen schachten maken.
- d. de gaten van de stemkrukken opnieuw boren en daar nieuwe geleidera in solderen.
- e. nieuwe stemkrukken maken en in de koppen monteren.
- f. lepela en tongen opslipen, hard geworden of teveel geplet leer op de lepela vernieuwen.
- g. de gehele stem intoneren en op toon brengen.

Kosten f 1648,-- + f 857,--

totaal van punt 1,4,5,6 en 7

16% b.t.w.

f 2505,--

f 25369,--

" 4059,--

f 29428,--

punt 2, stelpost excl. f 1900,--

Tijd van uitvoering van de werkzaamheden: te beginnen 1/1/1975 en uiterlijk 1/6/1975 opleveren, of indien mogelijk zoveel eerder.

Hoogahtend,  
Mense Ruiter.

Bijlage: kostenberekening loonkostenstijgingen.

<u>offerte 5/2/1970</u>	<u>80%</u>	<u>65% verhoging</u>	<u>nieuw bedrag</u>	<u>afgerond.</u>
punten:				
1. f 3136,--	f 2508,80	f 1630,70	f 4766,70	f 4766,--
2. stelpost:				
f 1250,--	f 1000,--	f 650,--	f 1900,--	f 1900,--
3. uitgevoerd.				
4. f 2338,--	f 1870,40	f 1215,75	f 3553,75	f 3553,--
5. f 6858,--	f 5486,40	f 3566,15	f 10424,15	f 10425,--
6. f 2711,--	f 2168,80	f 1409,70	f 4120,70	f 4120,--
7. f 1648,--	f 1318,40	f 856,95	f 2504,95	f 2505,--
totaal van punt 1,4,5,6 en 7				f 25369,--
16% b.t.w.				f 4059,--
punt 2, stelpost, excl.				f 29428,--
				f 1900,--