


Orgel van 0 e

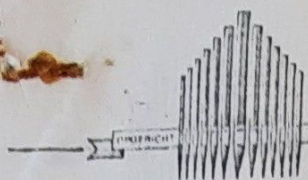

ORGELMAKERIJ BAKKER & TIMMENGA

KLEINE KERKSTRAAT 25
LEEUWARDEN

BANKRELATIE:
NED. MIDDENSTANDSBANK N.V.
REK. NR. 67 78 60 420
POSTGIRO v.d. BANK 82 45 66

DATUM 12 mei 1978.

FIJNANTEN
11 P. DAM BUIJENEN 83 (FRUMMEBOOT LEEUWARDEN) TEL. 05100 81220
WYDEMA RI. BRINKHAAFT RD. TEL. 29007

Kerkeraad der Gereformeerde Kerk
p/o de Waled. Heer S.D. de Jong
Lunnikenlaan 3
W i j c k e l.

Is dit ook allemaal gedaan?

Geachte Kerkeraad,

Hierbij doen wij U zoals met Uw heer de Jong besproken vrijblijvend omschrijving en prijsopgave inzake windladerrestauratie van het kerkorgel Uwer Gemeente.

Voor een meer algemene beschrijving van het instrument verwijzen wij naar onze brief van 21 juni 1977; hier is nog aan toe te voegen dat het orgel in 1924 door B. & T. in Uw kerk is geplaatst ter vervanging van het aldaar in 1911 door B. & T. nieuw gebouwde orgel. Reden van deze vervanging ons onbekend. Contracten van beide transactie's nog in ons archief.


Het huidige orgel stond voordien in de Gereformeerde kerk te Wanswerd. Als de geruchten waar zijn dat 't voordien nog in een R.K. kerk te Leeuwarden stond zou het 't eerste orgel van W. Hardorff (en van der Meer) kunnen zijn wat in 1845 in de toenmalige R.K. Franciscuskerk gebouwd is en wat daar volgens de berichten tot 1854 (sluiting der kerk) gestaan heeft.

OMSCHRIJVING RESTAURATIE.

Alle pijpwerk van de lade nemen. De lade losnemen van mechaniek, registratie en kanaal en deze vervoeren naar onze werkplaatsen. Aldaar de volgende werkzaamheden uit te voeren:

Aan bovenzijde stokken, slepen en dammen afnemen, aan onderzijde ventielkast, fundamentbalk etc. demonteren, zo dat alleen raamwerk met schelen en sponsels overblijft. Scheuren en naden hierin met eikenhouten spieën dichten en onder- en bovenzijde zuiver vlak schaven. Hierna, eveneens aan boven- en onderzijde hechthoutplaten te verlijmen, waarin aan bovenzijde de pijpboringen en aan onderzijde de ventielopeningen, een en ander zuiver corresponderend met de bestaande boringen en openingen.

Na deze bewerking die er vooral op gericht is om de lade blijvend bestand te maken tegen uitdroging, een en ander weer monteren: slepen, dammen, ventielkast etc., dit alles na de nodige revisie. Onbetrouwbare delen als koperwerk waar nodig vernieuwen. Op bovenkant lade en onderkant pijpatokken schijven aan te brengen van een zachte soepele stof ter constante afdichting der slepen.

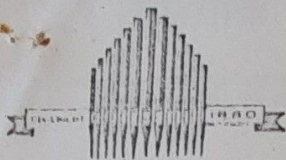

ORGELMAKERSIJ BAKKER & TIMMENGA

VOLGBLAD No 1.

DATUM 12 mei 1978.

Wijckel, Geref. Kerk.

Annex aan deze windladerrestauratie de volgende werkzaamheden:
Schoonmaak en waar nodig houtwormbehandeling van orgelinterieur en -kast.

Windvoorziening. Wanneer na montage blijkt dat de huidige elektrische windvoorziening voldoende capaciteit heeft, dan deze installatie nazien, katrolbrug beter bevestigen etc. Wanneer blijkt dat de capaciteit ten enen male onvoldoende is dan verdient het aanbeveling een geheel nieuwe elektrische windvoorziening met "Meidinger"-orgelventilator en toebehoren aan te brengen. Hiervoor een stelpost op te nemen. Balg nazien op winddichtheid evenals kanaal; veren op veiligheidsklep aanbrengen.

Mechaniek. Lijkt nog goed betrouwbaar; deze bijregelen. Een walsnok pedaal vernieuwen. Toetsfronton bijmaken, celluloidbelog waar nodig lijmen.

Pijpwerk. Het pijpwerk inclusief de ergst gedrukte frontpijpen ook naar werkplaatsen te vervoeren. Schoonmaken en uitdeuken, ingescheurde boveneinden, losse baarden, steurollen etc. solderen. Hoeden en stoppen der gedekten goed sluitend maken. Houten-pijpen nazien op winddichtheid, eventuele scheuren en naden lijmen.

Na montage de intonatiegebreken verhelpen (o.a. frontpijpen spreken slecht door 't vergulden der labia) en het orgel stemmen op de bestaande toonhoogte.

Na restauratie als bovenomschreven is het orgel weer in prima conditie en wat windlade betreft geheel bestand tegen uitdroging. Wel dient i.v.m. kastwerk, houten pijpen, mechanieken etc. ten allen tijde gewaakt te worden tegen overmatige uitdroging door te fel maar vooral door te langdurige verwarming.

Vervanging van het register Viola 8 voet door een nieuw register Quint 3 voet wat daar oorspronkelijk thuishoort, is niet in deze restauratie begrepen. Dit zou aan de orde kunnen komen wanneer de restauratie gesubsidiëerd kon worden door Monumentenzorg. Wij raden U aan toch wel contact te zoeken met de Rijksadviseur voor Orgels zoals we in onze brief van 21-6-77 ook al schreven; adres: de heer O.B. Wiersma, Bloemcampaan 18 te Wassenaar, telefoon 01751 - 78953.

Eveneens niet in dit werk begrepen is het nieuw maken van een thans verdwenen stuk houtsnijwerk onderom de middentoren. Wellicht kan hier nog om gezocht worden?

PRIJSOPGAVE.

Kosten van bovenomschreven restauratie bedragen : f 20.800,--

Stelpost nieuwe elektrische windvoorziening : f 5.000,--