

5307-01-04  
2156-005-01  
CRS

27 april 1957

7/308/E/v.L.

Aan het College van Kerkvoogden der Hervormde  
Gemeente van Zuidlaren  
p.s.de Weled.Heer B.Lamberts  
Telefoonstraat 6  
te  
Zuidlaren  
-----

Mijne Heren,

Naar aanleiding van Uw verzoek rapport en advies uit te brengen  
aangaande de toestand van Uw orgel werd vanwege onze Commissie ter plaatse  
een onderzoek ingesteld.

Het huidige instrument is een door de firma M.Spiering te Dor-  
drecht geleverd pneumatisch orgel.Het orgel is geplaatst in de oude, van  
het vorige orgel afkomstige orgelkas, waarbij de diepte met ongeveer 1.30M  
is vermeerderd en de speeltafel opzij is geplaatst.

Het orgel draagt duidelijk de kenmerken van het in wezen infe-  
rieure pneumatische systeem.Verschillende pijpen spreken niet,hetgeen het  
gevolg is van slijtage in de membranen,die zeer kwetsbaar zijn.Een groot  
gedeelte van het pijpwerk spreekt door slechte behandeling slecht en bo-  
vendien zeer traag aan.Vele pijpen zijn gescheurd en gedeukt als gevolg van  
onoordeelkundig tsemmen.

Enkele uitgescheurde stemrollen zijn met papier dichtgeplakt  
i.p.v.gesoldeerd te zijn.De frontpijpen zijn eveneens slecht behandeld;  
slecht soldeerwerk,vele deuken in grote pijpen enz.tonen aan dat het onder-  
houd op schandelijke wijze heeft plaats gevonden.Het trompetregister is  
gedeeltelijk van zink.Van het register Mixtuur is gedeeltelijk het 3e en  
4e koor weggenomen.Het sentel uitgenomen pijpen bedraagt 8 van het 3e en  
32 van het 4e koor.De Bourdon 16' heeft bolstaande wanden(hout).De stoppen  
zitten los en scheef.

Een klein gedeelte van het pijpwerk is van oudere datum en  
vermoedelijk uit een vorig orgel overgenomen.

Het pedaalklavier kleppert.De motor maakt zeer veel lawaai en  
staat bovendien in een koude ruimte opgesteld i.p.v.in de kerkruimte,waar-  
door grote temperatuursverschillen condens water,met alle nadelige gevolgen  
van dien,veroorzaken.

Boven de achterwand is een soort rubberoid afdekking gemaakt.

Het spijt ons U te moeten berichten,det dit orgel niet in aan-  
merking komt voor herstel,aangezien de resultaten die na herstel van de  
opgesomde gebreken merkbaar worden niet in verhouding zullen staan tot de  
bestede bedragen.

De grondoorzaak ligt in de fabriekmatige makelij,waaraan zonder  
meer verbonden is het slechte onderhoud van een zich orgelmaker noemende  
prutser,die het orgel veel schade heeft toegebracht.

Hoe erg het ook klinken moge,Uw College dient de aanscheef en

~~5307-03-04~~  
2156-006-01

br.no.7/308/E/v.L.d.d.27 april 1957 aan het College van Kerkv.  
der Herv.Gen.v.Zuidlaren

het onderhoud van het orgel te zien als een tijdsverschijnsel uit de  
vooorlogse jaren, toen de orgelbouw op een zeer laag peil stond en  
door slecht werk te leveren ten slotte de dreng naar beter werk heeft  
wakker geroepen. Als gevolg van deze slechte tijd, die de kerkvoogdijen  
handen vol gelds heeft gekost is ten slotte onze Commissie in het leven  
geroepen om de kerkvoogdijen de weg te wijzen naar een verantwoorde  
geldsbesteding op het gebied van de aanschaffing en het onderhoud van  
kerkorgels.

Wij adviseren U dan ook aan het orgel geen geld meer ten koste  
te leggen, de onderhouder van het instrument te ontslaan (aangezien U in  
deze toestand de gelden voor onderhoud beter kunt sparen) en te komen  
tot fondsvorming voor een nieuw orgel.

Mocht Uw College hiertoe besluiten, dan vindt U onze Commissie  
ten allen tijde gaarne bereid U verder van advies te dienen.

Met belangstelling zien wij Uwe berichten tegemoet,

namens de Orgelcommissie der Nederl. Herv. Kerk  
Hoogachtend



(C. van Lochem)  
Administrateur